Info Prodotto 1514

22 Maggio 2015

Segnalazione non conformità PL 3042

Causa disguido con l'estrusore dei profili, la matrice presenta i dentini della cava interna in posizione sbagliata, non permettendo l'inserimento del profilo nella punzonatrice per effettuare la lavorazione. Per risolvere la non conformità bisogna fresare il dentino come da immagine sotto.

Questa segnalazione è temporanea e riguarda solamente questa partita, pertanto le prossime forniture saranno corrette, con i dentini posizionati dalla parte giusta.

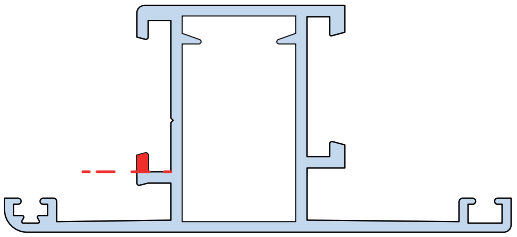

PL 3042

732 gr/m

FORNITURA ATTUALE

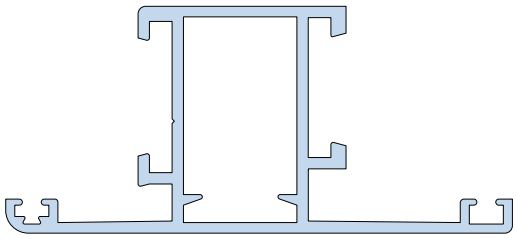

PL 3042

732 gr/m

FORNITURE FUTURE

Lavorabile con punzonatrice, senza fresatura

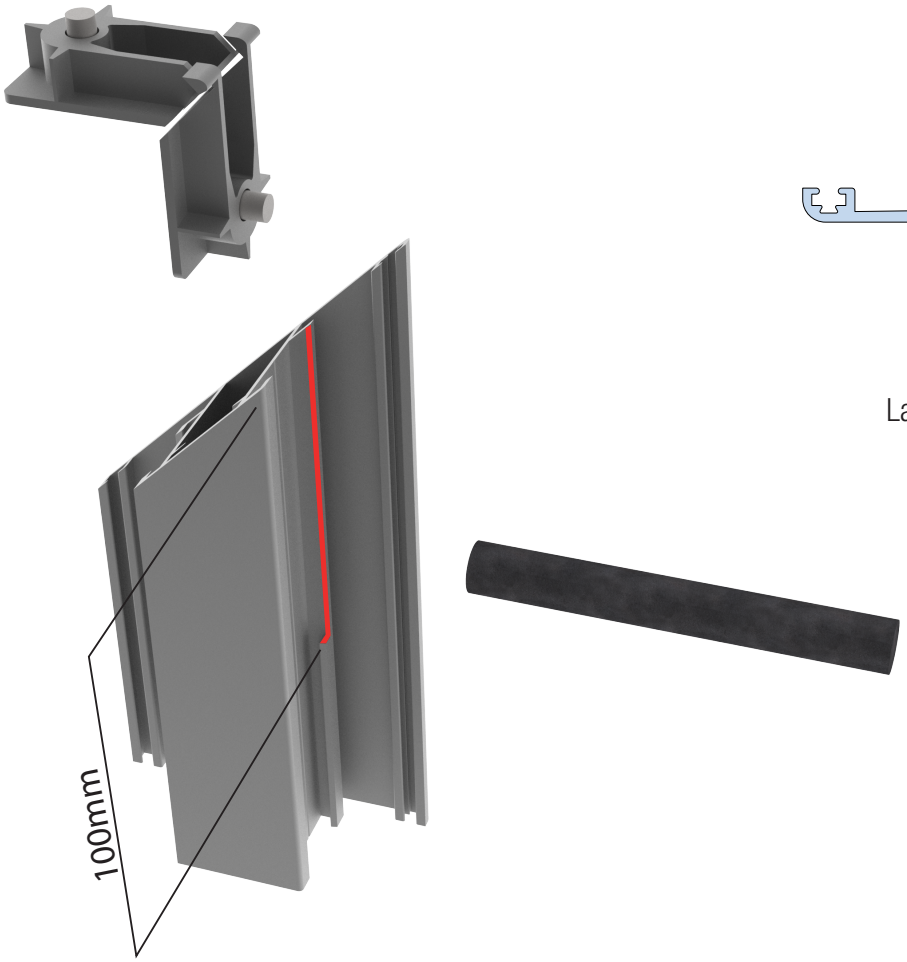

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su **alsistem.com**

Easy Door	Sirio 50	Persiana	Smart 30	Planet 45	Planet 50TT	Planet 62TT	Planet 72HT	Matic 50	Matic 62	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Elite Door 72	Concept 65	Slide 60	Slide 65	Slide 80	Slide 106	Slide Wood 160	Top Slide 160	Top Slide Wood 214	Global 45
			X																					